

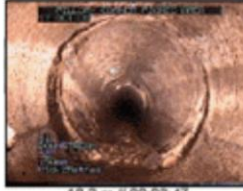
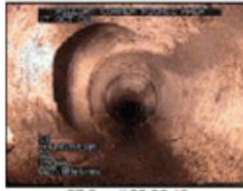

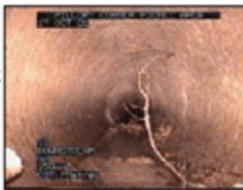
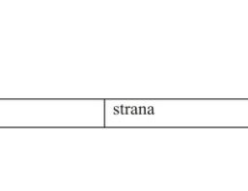
**INSPEKCIONI IZVEŠTAJ Br. 002 / 2013**

Datum: 02.02.2013.	Vreme: 13:22	Operator: Tošić Aleksandar	Vremenski uslovi: Kišovito	Broj ispitanih sekcija: 8	Kamera: Rothenberger
-----------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Lokacija: Zabelski put Mesto: Požarevac Ulica i br.: Dunavska	Sekcija: 1 Početna tačka: Šaht 1 (Š1) Krajnja tačka: Šaht 2 (Š2)	Ukupna dužina sekcije: 50m Instalacija je čišćena: Da - Ispirana visokim pritiskom
---	--	---

Razlog inspekcije: Ispitivanje instalacije Vrsta instalacije: Fekalna kanalizacija Oznaka instalacije: FK22	Oblik/veličina: Kružna/DN 200mm Vrsta materijala: Korugovane PVC Dužina cevi: 6m
---	--

Komentar inspekcije: Zahtevana je inspekcija svakog spoja, inspekcija prohodnosti cevi kao ispitivanje inklinacije (padova) instalacije	Komentar lokacije:
---	--------------------

Dubina: 1,4 m	pozicija	Kod	Zapažanje/Komentar	Slika br.
	Š1			
	0,00	ST	Početak inspekcije	
	0,00	WL	Nivo vode, 5% visine/prečnika	
	1,10	RFJ	Fino korenje na spoju	
	1,10	CC	Kružna pukotina, od 06 do 05 sati	
	1,10	JDS	Razmaknut spoj. Malo	
	11,10	JDM	Razmaknut spoj. Srednje	
	18,20	RFJ	Fino korenje na spoju. Početak	
	22,50	LD	Devijacija u instalaciji. Na dole	
	28,50	JN	Priključak na 09 sati, prečnika DN 150	
	31,90	CC	Kružna pukotina, od 07 do 05 sati	
	33,10	RFJ	Fino korenje na spoju. Zavšetak	
	35,50	JDM	Razmaknut priključak. Srednje	
	35,50	RFJ	Fino korenje na spoju. Početak	
	37,70	DE	Nečistoća. 10% zatvorena cev. Početak	
	40,00	DE	Nečistoća. 10% zatvorena cev. Kraj	
	40,00	RFJ	Fino korenje na spoju. Kraj	
	42,40	FH	Kraj inspekcije	
	Š2			



Dubina: 1,6 m

Legenda:	strana
----------	--------